

# RASOR®

1946

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY

## NERA<sub>PRO</sub>




## NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej společně s výrobkem.

PŮVODNÍ A ÚPLNÝ NÁVOD


## Význam symbolů výstrahy a nebezpečí

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek fyzické zranění, jsou označeny následujícími symboly:




**POZOR, NEBEZPEČÍ**

Označuje úkony, které mohou při nesprávném provedení způsobit nehody obecného charakteru nebo poruchy či poškození přístroje a/nebo hmotné škody; vyžadují proto zvláštní pozornost a odpovídající přípravu.



**POZOR, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Označuje úkony, které mohou při nesprávném provedení způsobit nehody elektrického charakteru nebo poruchy či poškození přístroje a/nebo hmotné škody; vyžadují proto zvláštní pozornost a odpovídající přípravu.



**JE ZAKÁZÁNO**

Označuje úkony, které NESMÍ být provedeny.

## Rejstřík

<b>1</b>	<b>OBCENÉ INFORMACE .....</b>	<b>3</b>
1.1	Důležité bezpečnostní informace	3
1.1.1	Obecná upozornění	3
1.2	Zákazy	4
1.3	Manipulace a skladování	4
1.4	Meze použití	4
1.5	Technické parametry	4
1.6	Hlučnost	4
1.7	Omezení odpovědnosti	4
1.8	Identifikační údaje	4
1.9	Obsah balení	5
1.9.1	Informace o bateriích	5
1.10	Popis přístroje	5
<b>2</b>	<b>POUŽITÍ.....</b>	<b>6</b>
2.1	Manuální režim	6
2.2	Nabíjení baterií	6
<b>3</b>	<b>ÚDRŽBA .....</b>	<b>7</b>
3.1	Ostření nože	7
3.2	Mazání	7
3.3	Výměna nože	7
3.3.1	Dostupné nože	8
<b>4</b>	<b>TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....</b>	<b>9</b>
4.1	Případné závady a možné příčiny/náprava	9
<b>5</b>	<b>NÁHRADNÍ DÍLY .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>LIKVIDACE.....</b>	<b>11</b>
6.1	Likvidace po skončení životnosti výrobku	11
<b>7</b>	<b>ZÁRUKA.....</b>	<b>11</b>

## ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

### VÝROBEK OD VÝROBCE:

RASOR ELETTROMECCANICA S.r.l.

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

**Model:** NERAP<sub>RO</sub>

**Společnost Rasor Elettromeccanica s.r.l.** prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výše uvedené výrobky, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s následujícími směrnici a s sbližování právních předpisů členských států EHS:

- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice RoHS 2011/65/EU

Milán, 1. 6. 2022.



Ing. Lorenzo Spinelli  
CEO

## 1 OBECNÉ INFORMACE

### 1.1 Důležité bezpečnostní informace

#### 1.1.1 Obecná upozornění

- Uživatel výrobku musí tento návod pečlivě uschovat a pozorně dodržovat, protože nesprávné použití přístroje může způsobit zranění osob, poškození výrobku a hmotné škody a společnost **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** za ně nenesé žádnou odpovědnost.
- Tento návod musí být vždy k dispozici u výrobku, ke kterému se vztahuje, a musí být uschován na místě přístupném pro jeho uživatele.
- Jakákoli reprodukce, i částečná, obrázků nebo textu obsažených v tomto návodu je zakázána. Společnost **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** si vyhrazuje právo na změnu dokumentace bez předchozího upozornění.



#### POZOR, NEBEZPEČÍ

- Výrobek smí být uveden do provozu a používán pouze při dodržení všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nedodržení informací uvedených v tomto návodu nebo případný zásah na výrobku, který neprovedli naši kvalifikovaní technici, povede ke ztrátě platnosti záruky a zbaví výrobce jakékoli odpovědnosti v případě zranění osob, hmotných škod nebo poškození samotného výrobku.



#### POZOR, NEBEZPEČÍ

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou elektrické a mechanické části v dobrém stavu.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Používejte pouze originální náhradní díly dodávané společností **Rasor Elettromeccanica S.r.l.**
- Veškeré nutné úkony (údržba nebo oprava) musí provádět kvalifikovaný personál po odpojení zdroje napájení. Tím se zabrání náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit zranění osob nebo hmotné škody. Vypnutí výrobku není dostačující.
- Uživatel musí přísně dodržovat předpisy týkající se prevence úrazů platné v příslušné zemi a musí se při používání a údržbě výrobku dostatečně chránit.



#### POZOR, NEBEZPEČÍ

- Zvláště důležité je uschovat výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Výrobek by se měl používat v interiéru, mimo dosah tepla, mokra a vlhkosti.
- Výrobek čistěte pouze suchým hadříkem po odpojení od zdroje napájení.
- Při běžných pracovních úkonech nepoužívejte volné oblečení nebo doplňky, které mohou být zdrojem rizika.
- Při běžném pracovním cyklu používejte drátěné ochranné rukavice a ochranné brýle.
- Výrobek používejte ke stříhání dokonale suchých materiálů.



#### POZOR, NEBEZPEČÍ

- Akumulátorové nůžky fungují i bez bezpečnostního krytu. Tento kryt nesmí být NIKDY odstraněn.
- Kovové díly mohou být na konci pracovních operací horké.

## 1.2 Zákazy



### JE ZAKÁZÁNO

- Je ZAKÁZÁNO provádět úpravy nebo změny na výrobku a jeho elektrických nebo mechanických připojeních.
- Je ZAKÁZÁNO odstraňovat části výrobku.
- Je ZAKÁZÁNO používat výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru.
- Je ZAKÁZÁNO používat výrobek nebo příslušenství s mokřkýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## 1.3 Manipulace a skladování

Výrobek musí být skladován v původním obalu, na zakrytém, suchém místě, chráněném před zdroji tepla, nečistotami a vlhkostí. Teploty skladování se mohou pohybovat od -0° do +55 °C.

## 1.4 Meze použití

Všechny výrobky Rasor Elettromeccanica se před odesláním zákazníkovi testují, aby byl zajištěn jejich bezpečný a stabilní provoz.

Výrobek se smí používat pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné než určené použití je zakázáno a představuje nebezpečí.

Maximální provozní teplota výrobku je 55 °C.

Stupeň krytí přístroje je IP 65.

## 1.5 Technické parametry

Model	NERAPro
<b>Průměr nože</b>	50 mm, s protinožem z tvrdokovu
<b>Dodávaný nůž</b>	50EEXT, 6hranný, ocel EXTRA
<b>Otáčky nože</b>	1000 otáček/min
<b>Výška stříhu</b>	přibližně 9 mm
<b>Výkon motoru</b>	DC 3.7V - 35W
<b>Baterie</b>	3,7V Li-Ion®, 2,4 Ah, dobijecí
<b>Hmotnost (s baterií)</b>	580 g
<b>Celková hmotnost (s obalem)</b>	950 g
<b>Minimální intenzita osvětlení pro pracovní úkony</b>	200 LUX
<b>Vibrace při spuštění</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Provozní teplota</b>	0 - 55° C
<b>Provozní vlhkost</b>	10–95 % bez kondenzace

## 1.6 Hlučnost

Maximální hladina akustického tlaku je přibližně 60 dB(A). Měření hluku šířeného vzduchem bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN ISO 15744:2008. Hladiny hluku vycházející z přístroje v různých měřicích vzdálenostech (bez systému filtrování zvukových vln) se liší o několik db (A).

## 1.7 Omezení odpovědnosti

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody a závady způsobené následujícími:

- nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu
- nesprávně provedené opravy (použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může negativně ovlivnit provoz výrobku)
- svévolné změny ze strany uživatele nebo neschválené zásahy
- nedostatečná údržba
- chybné napájení
- poškození nebo vady způsobené nesprávným používáním
- použití nekvalifikovaným nebo neschváleným personálem
- poškození nebo vady způsobené nedodržením pokynů k použití a údržbě.

## 1.8 Identifikační údaje

**NERAPro** je opatřen identifikačním štítkem (1), na kterém jsou uvedeny údaje o výrobku. Ujistěte se, že štítek na výrobku přítomen, v opačném případě neprodleně informujte výrobce a/nebo prodejce. Přístroje bez identifikačního štítku se nesmí používat, jinak výrobce neponese odpovědnost.




Příklad štítku


# OBEČNÉ INFORMACE

## 1.9 Obsah balení

Nůžky se dodávají spolu s bateriemi a nabíječkou v kartonové krabici (A). Na vnějším obalu je uvedeno kódové označení objednaného výrobku a sériové číslo.

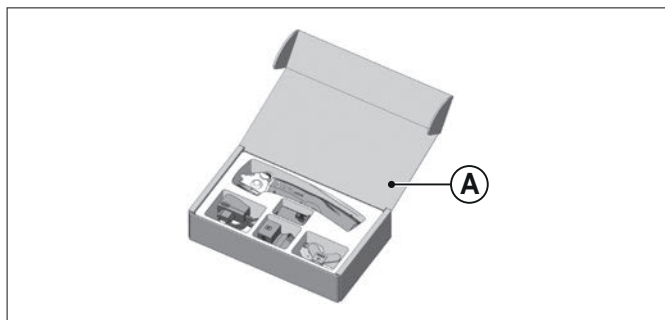

Součástí balení je také následující příslušenství:

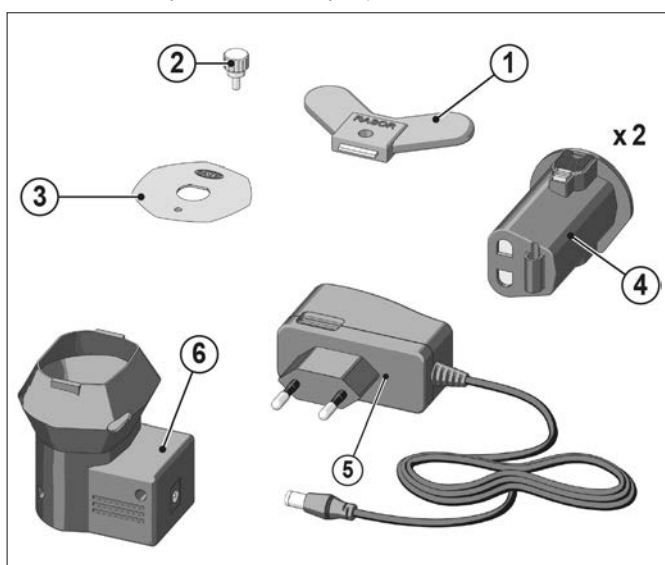

- 1 Motýlkový klíč pro demontáž matice nože
- 2 Montážní/demontážní průbojník nože
- 3 6hranný nůž
- 4 3,7V dobíjecí baterie s lithium-iontovou technologií® (x2)
- 5 Standardní nabíječka s evropskou nebo americkou zásuvkou
- 6 Nabíjecí dokovací stanice pro 3,7V baterii s lithium-iontovou technologií®

### 1.9.1 Informace o bateriích

Dodržováním několika jednoduchých kroků prodloužíte životnost dodaných baterií:

- před prvním použitím baterii plně nabijte
- proveďte cyklus dobíjení, když je baterie téměř vybitá (přibližně 10–20 % zbytkového náboje). Bateriové články lze dobít až 200 krát
- zabraňte úplnému vybití baterie nebo jejímu přebíjení
- nabíjení provádějte při pokojové teplotě (+18/21 °C)
- nenechávejte baterii vystavenou slunečním paprskům
- pokud baterii delší dobu nepoužíváte, skladujte ji se zbytkovým nábojem přibližně 50 % při okolní teplotě 5/10 °C
- proveďte cyklus dobíjení nejméně každých 12 měsíců.


## 1.10 Popis přístroje

Akumulátorové nůžky **NERAPRO** byly navrženy, zkonstruovány a sestaveny pro stříhání textilií a materiálů všeho druhu, **NE** kovu, plastu nebo dřeva, pomocí rotačních nožů.

Zařízení se nesmí provozovat:

- v prostředí s výbušnou atmosférou;
- v přítomnosti jemného prachu nebo žíravých plynů;
- k řezání plastových, kovových nebo dřevěných materiálů.

**Použití akumulátorových nůžek NERAPRO k jiným než výše uvedeným účelům je zakázáno a představuje nebezpečí.**

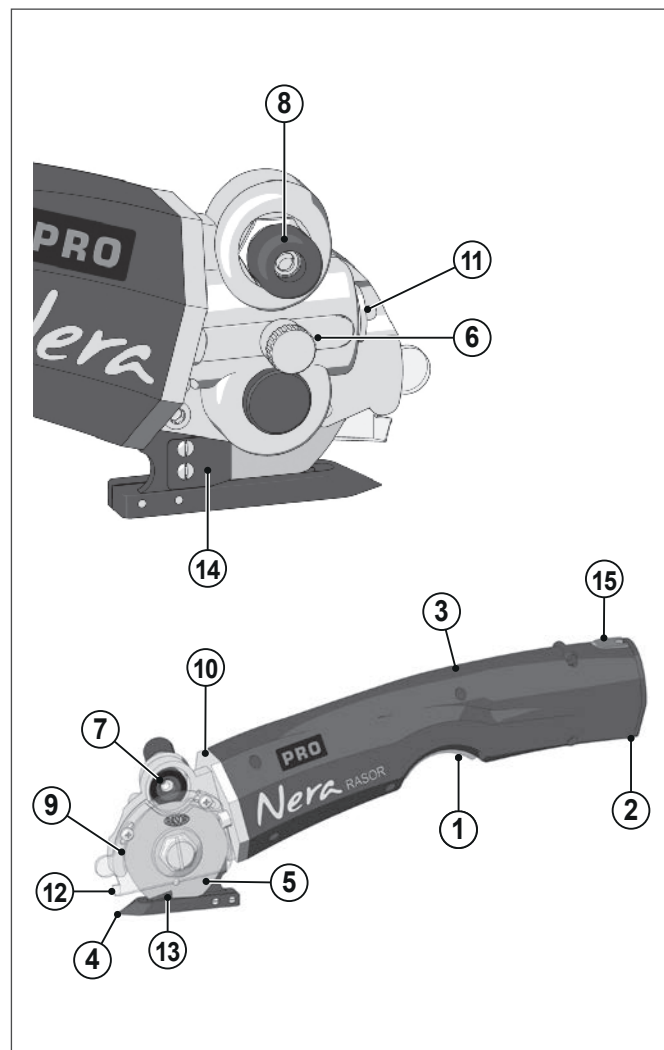


- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1 Tlačítko Start         | 9 Ochranný kryt nože                           |
| 2 Li-ion baterie 3,7 V   | 10 Podpěra motoru                              |
| 3 Plastové tělo motoru   | 11 Seřizovač šnekového šroubu                  |
| 4 Ocelová patka          | 12 Referenční hrot                             |
| 5 Vícehranný nůž z oceli | 13 Protinůž z tvrdokovu                        |
| 6 Maznice                | 14 Drátěná spona                               |
| 7 Brusný kotouč          | 15 Horní a dolní tlačítko pro odpojení baterie |
| 8 Tlačítko ostříže       |  |

## 2 POUŽITÍ


### 2.1 Manuální režim

Při ručním používání akumulátorových nůžek postupujte takto:

- Odpojit baterii od nabíječky (pokud je nabitá), jak je popsáno v části 2.2;
- Připojit baterii k motoru tak, že ji vložíte podle kontaktů na baterii;
- Položit materiál určený ke stříhání na stůl;
- Přiblížit materiál nad řeznou patku;
- Stisknutím tlačítka pod rukojetí spustit nůžky;
- Tlačte akumulátorové nůžky požadovaným směrem a snažte se udržet materiál před nimi co nejvíce napnutý, aby nedocházelo k jeho kroucení v přední části nůžek.

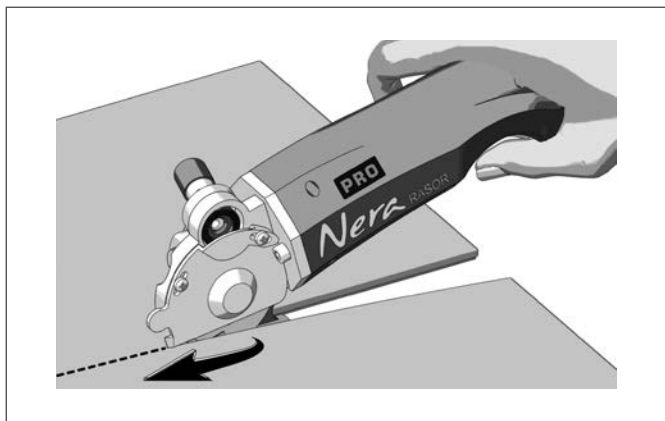

- Aby bylo možné provádět přesné lineární řezy a sledovat předem určené dráhy, je vhodné použít jako referenční prvek hrot (1).

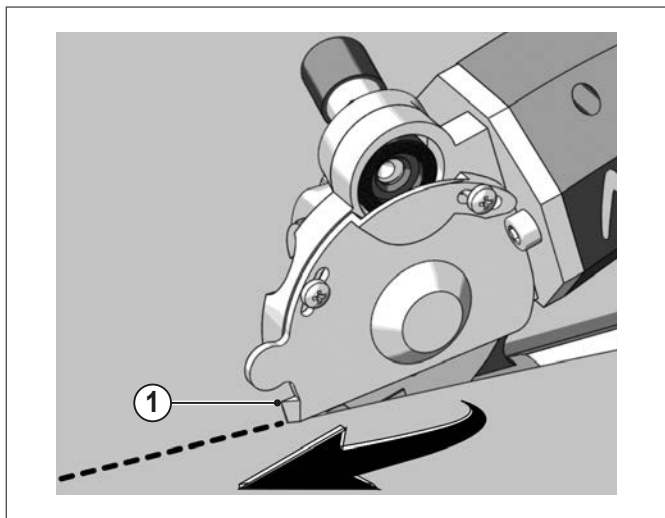

#### UPOZORNĚNÍ

Tah akumulátorových nůžek by měl být co nejrovnoměrnější.

### 2.2 Nabíjení baterií



#### POZOR

Vždy zkontrolujte napětí nabíječky, zda odpovídá napětí v síti v místě, kde se nacházíte.

Když je baterie vybitá, je nutné ji dobít pouze pomocí nabíjecí dokovací stanice dodané s přístrojem.

Dokovací stanici je třeba připojit ke standardní nabíječce s evropskou nebo americkou zástrčkou, která se rovněž dodává s nůžkami.



Odpojte baterii (1) od motoru stisknutím oranžových tlačítek (2) na horní a spodní straně baterie a poté ji vložte do dokovací stanice (3).

Nikdy nepoužívejte jiné než dodané baterie (3,7V dobíjecí s lithium-iontovou technologií®).

Průběh nabíjení můžete zkontrolovat na dokovací stanici a nabíječce, které signalizují:

- nabíjení baterie (červená barva)
- plně nabitá baterie (zelená barva)

Při použití standardní nabíječky CH36 (s evropskou zástrčkou) nebo CH3601 (s americkou zástrčkou) je doba potřebná pro plné nabití přibližně 4 hodiny.

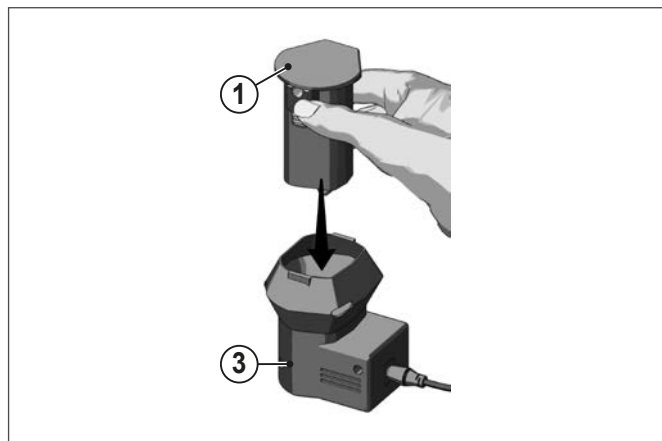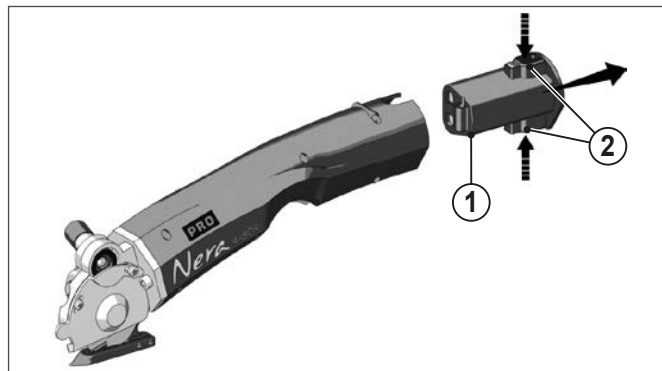

#### POZOR

V žádném případě nepoužívejte jiné než dodané nabíječky (100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,4 A – výstup: 4,2 V, 2 A).

## 3 ÚDRŽBA

### 3.1 Ostření nože


Po několika hodinách nepřetržitého používání akumulátorových nůžek nebo v případě, že akumulátorové nůžky ztratí svůj střížný výkon, je třeba nůž naostřit.

Za tímto účelem spusťte nůž a stiskněte tlačítko ostříče (1) na 3–4 sekundy.

Postup opakujte 2–3krát.

Pokud se ostření nezdařilo, zkontrolujte, zda není brusný kotouč (2) opotřebovaný.

Je-li brusný kotouč (2) příliš opotřebovaný nebo znečištěný, vyměňte jej rozebráním nože pomocí vhodného nástroje.

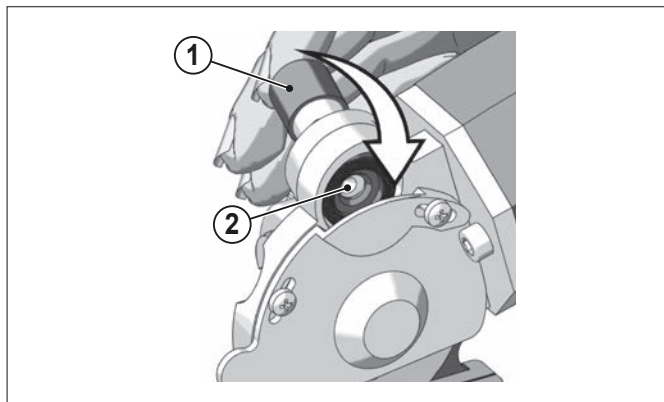


### 3.2 Mazání

Vždy po 3 až 4 dnech používání stroje je nutné provést mazání dvojice ozubených kol.

Za tímto účelem sejměte ochranný uzávěr (1) na hlavě akumulátorových nůžek a naplňte dodané plastické mazivo.

Uzávěr (1) zašroubujte zpět o několik otáček.

Každý den při používání nůžek dotáhněte uzávěr (1) o několik otáček.

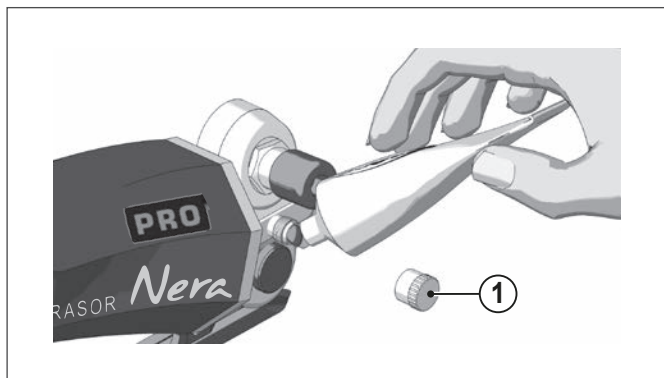


**POZOR**

Nůž se nikdy nesmí znečistit tukem nebo olejem.

### 3.3 Výměna nože


Pokud nůž již není schopen stříhu (ani po opakovaném ostření), je třeba ho vyměnit.

K tomu budete potřebovat motýlkový klíč (1) a průbojník k zajištění nože (2).

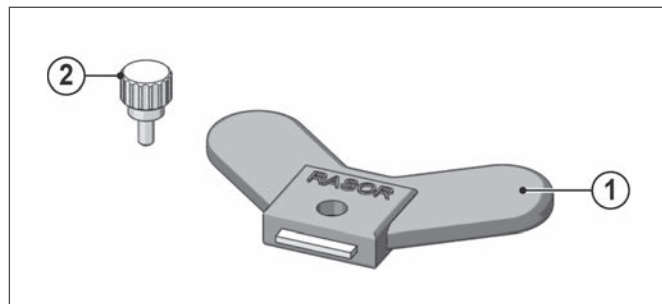


Při výměně postupujte následovně:


- 1** Odpojte baterii od stroje;
- 2** Nasaďte si ochranné rukavice v souladu s legislativním nařízením 81/08;
- 3** Odšroubujte dva šrouby s drážkou (4) pomocí šroubováku (nedodává výrobce) a sejměte bezpečnostní kryt (3);

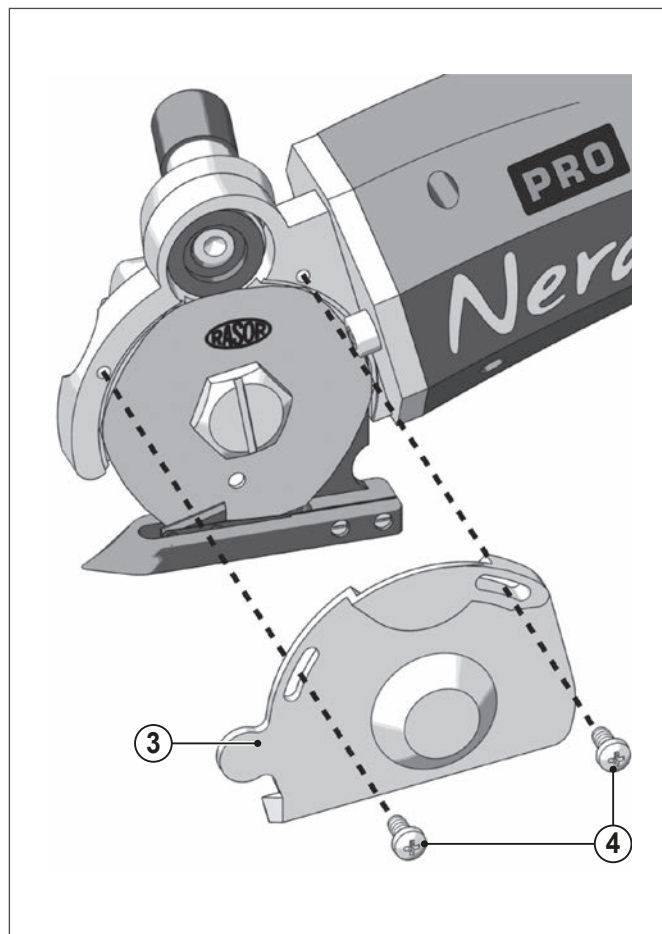


- 4 Vložte průbojník (2) do otvoru (5), aby bylo možné nůž zajistit (otvor na noži se musí shodovat s otvorem na konstrukci);

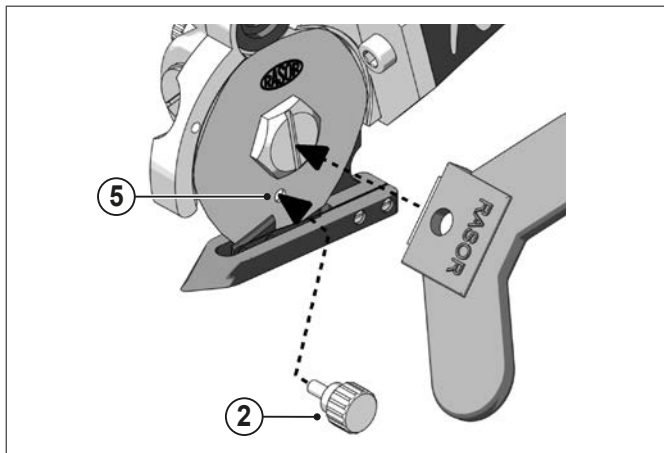

- Pomocí motýlkového klíče (1) vyšroubujte matici (6) a sejměte nůž (7);

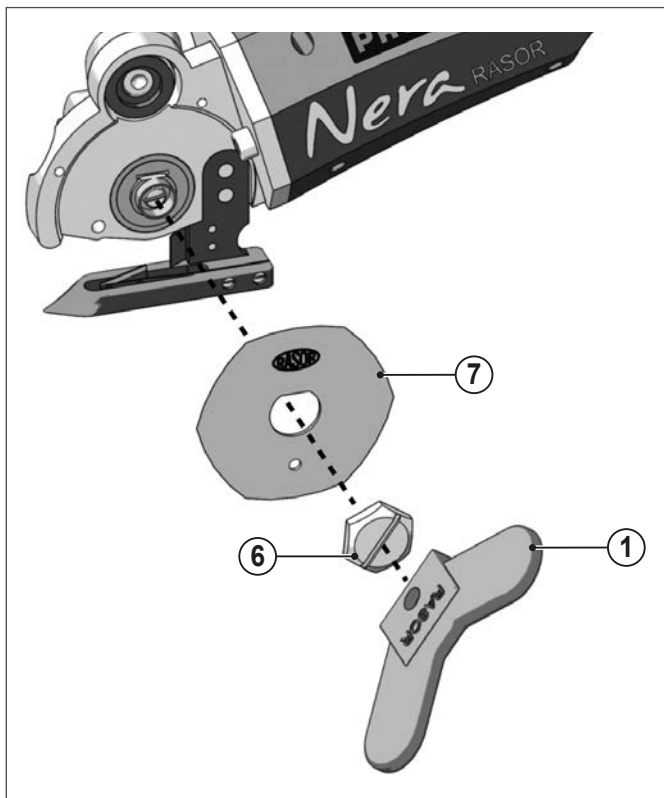

- 5 Opatřebovaný nůž vyměňte za nový (8) stejné velikosti a specifikace a dbejte na to, aby byl nůž na ozubeném kole ve správné poloze. Nůžky nasadte naostřenou stranou (označenou nápisem Rasor) směřující ven z akumulátorových nůžek;

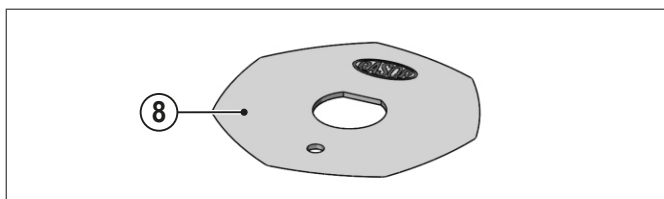

- 6 Vše znovu sestavte a proveďte několik zkušebních stříhů a ostření.

### 3.3.1 Dostupné nože

KÓD	POPIS
<b>503EEXT</b>	6hranný nůž z oceli EXTRA
<b>503EHSS</b>	6hranný nůž z oceli HSS
<b>503CHSS</b>	Kruhový nůž z oceli HSS
<b>503DHSS</b>	10hranný nůž z oceli HSS
<b>503DHSSTF</b>	10hranný nůž z oceli HSS povrstvený teflonem®
<b>503EHSSTF</b>	6hranný nůž z oceli HSS povrstvený teflonem®

Technické údaje jsou přibližné a mohou se změnit bez předchozího upozornění.



# TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

## 4 TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### 4.1 Případné závady a možné příčiny/náprava

ZÁVADA	NÁPRAVA
Tkanina není stříhána nebo se zachytává mezi nožem a protinožem.	Zkontrolujte, zda se nůž a protinůž dotýkají a zda na protinoži nejsou zbytky materiálu.
	Zkontrolujte celistvost protinože
	Zkontrolujte druh tkaniny
	Naostřete nůž
	Zkontrolujte tloušťku tkaniny
	Zkontrolujte kompatibilitu mezi nožem a tkaninou
	Zkontrolujte, zda se motor správně otáčí
	Zkontrolujte nabití baterie
	Snižte rychlost posuvu
	Provedte mazání
Elektrické nůžky jsou hlučné	Odmontujte nůž a odstraňte zbytky materiálu
Nůžky se spouštějí pomalu, běží přerušovaně nebo se nespustí.	Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena
	Zkontrolujte neporušenost plastového spoje
	Zkontrolujte nabití baterie



#### UPOZORNĚNÍ

Jiné závady než ty, které jsou uvedeny v tabulce, konzultujte se svým prodejcem

## 5 NÁHRADNÍ DÍLY



### UPOZORNĚNÍ

K výměně případně vadných součástí používejte pouze originální náhradní díly.

Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte přesné číslo modelu spolu se sériovým číslem přístroje.



### JE ZAKÁZÁNO

Používat nevhodné náhradní díly. Mohou způsobit abnormální provoz a ohrožení osob nebo majetku.

KÓD	POPIS
<b>503EEXT</b>	6HRANNÝ NŮŽ, 50 mm, OCEL EXTRA
<b>BA 011</b>	PŘÍRUBA MOTORU
<b>BA 012</b>	ELEKTROMOTOR S PŘEVODOVKOU
<b>BA 012CPL</b>	KOMPLETNÍ MOTOR NERA504
<b>BA 013</b>	PRÁVÝ PLASTOVÝ KRYT MOTORU
<b>BA 014</b>	LEVÝ PLASTOVÝ KRYT MOTORU
<b>BA 015</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB KRYTU MOTORU
<b>BA 016</b>	PLASTOVÉ TLAČÍTKO
<b>BA 017</b>	PRUŽINA TLAČÍTKA
<b>BA 018</b>	TLAČÍTKO ZAPÍNÁNÍ
<b>BA 019</b>	KONTAKTNÍ SVORKY
<b>BA 020</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB PŘÍRUBY REDUKČNÍHO PŘEVODU
<b>BA 021</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB PODPĚRY MOTORU NER
<b>F 5027</b>	KLOUB
<b>F 5029</b>	LOŽISKO MAZACÍHO ŠROUBU 5x11x4
<b>F 5029/1</b>	VLNITÁ PODLOŽKA
<b>F 5029/2</b>	SEEGERŮV KROUŽEK
<b>F 502901</b>	LOŽISKO ŠROUBU OZUBENÉHO KOLA 5x13x4
<b>F 503101</b>	SEŘIZOVAČ ŠROUBU OZUBENÉHO KOLA
<b>F 5032</b>	STŘEDOVÝ KOLÍK MAZACÍHO VĚNCE
<b>F 5033</b>	VÍKO MAZNICE
<b>F 5034</b>	MAZNICE
<b>F 5036</b>	ZALÍCOVANÁ PODLOŽKA
<b>F 5037</b>	UPEVŇOVACÍ OBJÍMKA LOŽISKA VĚNCE
<b>F5038</b>	LOŽISKO MAZACÍHO VĚNCE
<b>F 5040</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB VĚNCE OZUBENÉHO KOLA

KÓD	POPIS
<b>BAT36</b>	3.7V, 2400 mA Li-Ion® BATERIE
<b>DK36</b>	DOKOVACÍ STANICE
<b>CH36</b>	NABÍJEČKA 100-240 V EU ZÁSTRČKA
<b>CH3601</b>	NABÍJEČKA 100-240 V AMERICKÁ ZÁSTRČKA

KÓD	POPIS
<b>F 5042</b>	UPEVŇOVACÍ OBJÍMKA NOŽE
<b>F 5057</b>	PRŮBOJNÍK K ZAJIŠTĚNÍ NOŽE
<b>F 5059</b>	DEMONTÁŽNÍ KLÍČ NOŽE
<b>F 5065</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB PATKY
<b>F 5066</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB DRÁTĚNÉ SPONY
<b>F 5067</b>	DRÁTĚNÁ SPONA
<b>F 5068</b>	PROTINŮŽ WIDIA S PRUŽINOU
<b>F 5069</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB PROTINOŽE
<b>F 5070</b>	OCELOVÁ PATKA
<b>F 5070CPL</b>	KOMPLETNÍ PATKA
<b>F 5071</b>	OCHRANNÝ KRYT NOŽE
<b>F 5071/1</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB OCHRANNÉHO KRYTU NOŽE
<b>F 5074</b>	TALÍŘ SE SMIRKEM
<b>F 5074CPL</b>	KOMPLETNÍ OSTŘIČ
<b>F 5075</b>	OBJÍMKA OSTŘIČE
<b>F 5076</b>	PODLOŽKA
<b>F 5077</b>	PRUŽINA OSTŘIČE Ø6 mm
<b>F 5078</b>	PRUŽINA OSTŘIČE Ø9 mm
<b>F 5079</b>	TLAČÍTKO OSTŘIČE
<b>F 5080</b>	UPEVŇOVACÍ ŠROUB TLAČÍTKA OSTŘIČE
<b>F 5082</b>	ŠNEKOVÝ ŠROUB OZUBENÉHO KOLA
<b>F 5082CPL</b>	KOMPLETNÍ ŠNEKOVÝ ŠROUB
<b>F 5083CPL</b>	KOMPLETNÍ VĚNEC OZUBENÉHO KOLA
<b>F 5084CPL</b>	KOMPLETNÍ PODPĚRA MOTORU
<b>F 5084SET</b>	KOMPLETNÍ STŘIŽNÁ ČÁST
<b>FRNN504</b>	KOMPLETNÍ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ NERA



### UPOZORNĚNÍ

Rozpadový výkres se znázorněním náhradních dílů je k dispozici na adrese [www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com).

## 6 LIKVIDACE

### 6.1 Likvidace po skončení životnosti výrobku




#### POZOR

Některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky, které by při rozptýlení v životním prostředí mohly mít škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

VÝROBEK V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek musí být po skončení životnosti shromážděn odděleně od ostatního odpadu.

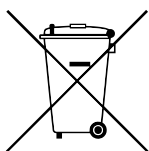

Uživatel proto musí vyřazené zařízení odevzdat do příslušného komunálního střediska pro oddělený sběr elektrotechnického a elektronického odpadu.

Vhodný oddělený sběr pro následnou recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci vyřazeného zařízení pomáhá zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, z nichž je zařízení vyrobeno.

Použité baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.



#### POZOR

Místní předpisy mohou stanovit vysoké sankce v případě nesprávné likvidace tohoto výrobku.

## 7 ZÁRUKA

Společnost Rasor Elettromeccanica S.r.l., se sídlem via G. Mattei 41/43, 20044, Arese (dále jen „Rasor“), prohlašuje a zaručuje, že výrobky, které uvádí na trh, byly vyrobeny v plném souladu s platnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy a byly důkladně testovány a podrobeny přísným kontrolám ze strany oddělení zajištění kvality společnosti Rasor.

Pokud jde o datum účinnosti a dobu trvání záruky poskytované společností Rasor, odkazuje se na ustanovení záručních předpisů prodejce platných v době prodeje výrobků ze strany společnosti Rasor. Zejména se výslovně potvrzují příslušná ustanovení zákona, podle nichž záruka platí dvanáct (12) měsíců od data dodání výrobku uvedeného na daňovém dokladu o nákupu, pokud kupující výrobek zakoupí pro účely související s jeho podnikatelskou, obchodní a profesní činností (aniž je dotčeno právo kupujícího ztratit nárok na záruku podle článku 1495 italského občanského zákoníku, pokud neoznámí vadu do osmi (8) dnů od jejího zjištění).

Rozumí se však, že aniž by byla dotčena ustanovení závazných právních předpisů, Rasor nepovažuje vady prodané věci za záruční vady:

- případná poškození (škrábance, promáčkliny apod.) věci způsobená při přepravě;
- poškození a poruchy vzniklé v důsledku nepatřičného a nesprávného použití výrobku kupujícím, které se liší a je v rozporu s pokyny k použití uvedenými v návodu k zakoupenému výrobku;
- poškození a poruchy výrobku v důsledku nedostatečného nebo nevhodného elektrického systému nebo systému stlačeného vzduchu ve vlastnictví kupujícího nebo v případě změn způsobených okolními, klimatickými nebo jinými podmínkami;
- poškození a poruchy způsobené zásahem, demontáží nebo opravou provedenou neoprávněnými osobami;
- selhání a poruchy na výrobku, který již byl zcela a/nebo částečně demontován neoprávněným personálem a/nebo zařízením;
- selhání a poruchy způsobené nesprávnou instalací výrobku;
- poškození a poruchy vzniklé v důsledku použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů;
- běžné opotřebení výrobku;
- běžné opotřebení způsobené používáním spotřebních dílů.

V případě vrácení k záruční opravě je zákazník povinen zaslat společnosti Rasor vždy kompletní zařízení. Záruční opravy jednotlivých vadných součástí nebudou akceptovány. Zákazník je povinen zaslat nástroj se zaplaceným poštovním; po dokončení opravy bude zařízení zasláno zákazníkovi a ten uhradí poštovné.

S ohledem na výše uvedené se běžná údržba výrobku, tj. pravidelná údržba, výměna dílů podléhajících opotřebení, nepovažuje za záruční práce.

**RASOR ELETTROMECCANICA SRL**

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

[www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)

**FOLLOW US:**

